



- ☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <i>Delievere Gert</i>	Lid nr: Ontvangstbewijs nr:
BTW nr:	Installatie: Naam: <i>Delievere Gert</i>
of identiteitskaartnr:	Adres: <i>Kolkestevest-49</i>
Stroomleverancier: <i>Intersectra</i>	<i>3800 St-Luiden</i>
.....	Datum onderzoek: <i>30-6-2005</i>
.....	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam:
Wijze van meting: ☒ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres: <i>Berstraat 27</i>
.....	Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *220* V, AC, Bescherming aansluiting: *40* A Type: *oude*
 Omschrijving aansluiting: *monof* Kabeltype: *EXVB* Doorsnede: *4 x 10* mm²
 Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen: *1*
 Type aardelektrode: *per* Spreidingsweerstand: *11* Ohms Algemeen isolatieniveau: *470* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

	<i>zie schema's</i>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen inbreuken

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *30/6/2009* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

IO IE 9030
Vonatum 12/07/2005
[Signature]

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Mandatering

[Signature] *920*

GECODEERDE INBREUKEN

A. ISOLATIE

- ☐ 1. De isolatie van iedere stroomkring, uitgedrukt in ohm, is lager dan 1000 maal de nominale spanning tussen actieve geleiders, uitgedrukt in volt (behaltelike voor de kringen van vochtige lokalen of lokalen met corrosieve dampen).
- ☐ 2. De algemene isolatie, lager dan 0,025 Mohm, dient gebrachtt te worden op een waarde die hoger is dan deze waarde.

B. AARDING [I°] G/GR = geel/groene aderisoliatiekleur

- ☐ 3. De spreidingsweerstand van de aarding dient teruggebracht te worden tot max. 30 ohm.
- ☐ 4. De aardingsweerstand is hoger dan 10 ohm. De vereiste twee parallel geplaatste aardingspenen en een differentieelschakelaar met aangepast gevoeligheid zijn niet aanwezig.
- ☐ 5. De spreidingsweerstand van de aarding is te hoog volgens de gevoeligheid van de geplaatste differentieelschakelaar (niet huishoudelijke installatie).
- ☐ 6. Afwezigheid van aardingslus onder de fundering. Een afwijking dient aan het Ministerie van Economische Zaken, Administratie voor Energie, Bestuur Energie, Afdeling Energie Producten en Utiliteits, North Gate III, Jacqueminaan 154, 1000 Brussel, aangevraagd te worden.
- ☐ 7. Afwezigheid van aarding.
- ☐ 8. Aarding uitgevoerd door water- en/of gasleidingen: een of meerdere aardingspenen te voorzien.
- ☐ 9. Tussen aardingspenen en aardingsonderbreker is de doorsnede van de aardegeleider niet minste 16mm² G/Gr(*).
- ☐ 10. De equipotentiaal- en/of de beschermingsgeleiders zijn niet gelast of door drukschroeven vastgeklemd.
- ☐ 11. Sluit de aardingseleider stroomafwaarts van de toestellen stroomopwaarts aan, en de beschermingsgeleider(s) van de toestellen stroomopwaarts.
- ☐ 12. Afwezigheid van aardingsonderbreker.
- ☐ 13. Aardingsonderbreking niet gemakkelijk toegankelijk.

C. EQUIPOTENTIAALVERBINDINGEN

- ☐ 14. Afwezigheid van hoofd equipotentiaalverbindingen (water- gas- vertrek en terugvoer van verwarming), of onvolledig geplaatst.
- ☐ 15. De doorsnede van de hoofd equipotentiaalgeleiders is niet min. 6mm² G/Gr(*).
- ☐ 16. Afwezigheid van bijkomende equipotentiaalverbinding in de badkamer, of onvolledig geplaatst.
- ☐ 17. De doorsnede van de bijkomende equipotentiaalverbinding(en) is niet minstens 4mm² G/Gr(*) (of 2,5mm² G/Gr(*) in buis).
- ☐ 18. Equipotentiaalverbindingen: niet aangepaste doorsnede en/of kleurcode niet in acht genomen en/of continuïteit niet verzekerd.

D. DIFFERENTIEEL

- ☐ 19. Afwezigheid van verzegelbare algemene differentieelschakelaar aan het begin van de installatie.
- ☐ 20. De algemene differentieelschakelaar moet minstens een nominale stroom (In) van 40A hebben.
- ☐ 21. Differentieelschakelaar met nominale stroomsterkte die niet aangepast is aan de gebruiksstroom.
- ☐ 22. Afwezigheid van afzonderlijke differentieelschakelaar(s) van max 30mA voor badkamer en/of storkbadkamer en/of wasmachine en/of vaatwasser machine en/of droogkast.
- ☐ 23. Differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie, ten einde de leidingen van klasse I (XFVB/VFVB/E/AVB) te beschermen.
- ☐ 24. De verbinding tussen de differentieel en de stroomonderbrekers of smeltveiligheden stroomafwaarts, moet uitgevoerd worden met starre geleiders.

E. SCHEMA'S

- ☐ 25. Eindraads- en/of situatieschema niet aanwezig en/of niet overeenkomstig de werkelijkheid en/of onvolledig.

- ☐ 26. Vermeld op de situatieschema(s) en tekening(en) de gegevens van de electricien en van de eigenaar, evenals het adres van de installatie.

F. ELEKTRISCH BORD

- ☐ 27. Markering van de stroomkringen: niet-bestaand, onvolledig of onjuist.
- ☐ 28. Merkteken(s) cijfer(s)/letter(s) komen niet/niet meer overeen met de werkelijkheid - met die/de van de schema(s)/tekening(en).
- ☐ 29. Afwezigheid van aanduiding(en) - "Bedrijfspanning" enz.
- ☐ 30. Het bord is niet op ongeveer 1,50m boven de vloer geplaatst.
- ☐ 31. Bord is niet gemakkelijk toegankelijk.
- ☐ 32. Bord biedt niet voldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking.
- ☐ 33. Bord is niet voorzien van een achterwand.
- ☐ 34. De genaakbare, onder spanning staande delen zijn niet beschermd.
- ☐ 35. De niet-gebruikte invoeringen van borden en/of kasten en/of chassis moeten dichtgemaakt worden.
- ☐ 36. Er is geen algemene alpolige scheidsingsrichting.
- ☐ 37. De voelplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van kalibreerementen.
- ☐ 38. De kleurcode van de kalibreerementen is niet in acht genomen.
- ☐ 39. Geshunte zekering(en) en/of automatische schakelaar(s) en/of van een niet-aangepaste intensiteit volgens de doorsnede van de beschermde leidingen.

- ☐ 40. De elektrische leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1mm² bedraagt, dienen verwijderd of vervangen te worden.
- ☐ 41. De elektrische leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1mm² bedraagt, dienen door smeltveiligheden van 6 A of door automaten van max. 10 A beschermd te worden.

- ☐ 42. Opnieuw aan te sluiten aftakking(en) op verscheidene stroomkringen.
- ☐ 43. Verwijder de smeltveiligheid of eenpolige automaat op de nulgeleider in drie-fase kringen.

- ☐ 44. Voor de aansluiting van elektrische fornuizen, wasmachines, enz. voorzie:

- ofwel: 6mm² voor eenfasige of 4mm² voor 3-fasige, niet-ingeboorde kabels
- ofwel: 2,5mm² via een buis met diameter van minstens 1 duim
- ofwel een reservebuis die uitkomt in de nabijheid van het voedingspunt
- ofwel: 2,5mm² indien de ganse kring in opbouw wordt gerealiseerd.

- ☐ 45. Er zijn geen min. 2 stroomkringen voor de verlichting.
- ☐ 46. Automatische schakelaar(s), contactor(en) zijn niet geplaatst volgens de aanduidingen van de fabrikant.

- ☐ 47. Stroomkring(en) voor contactdo(s)/zen: niet uitgevoerd in 2,5mm².
- ☐ 48. Gemengde stroomkring(en) verlichting - contactdo(s)/zen: niet uitgevoerd in 2,5mm².
- ☐ 49. Twee of meer kringen, met meer dan 16 contactdozen, zijn aangesloten op een differentieel van 30 mA.

G. DE BESCHERMINGSGELEIDER

- ☐ 50. De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld.
- ☐ 51. De doorsnede van de "zichtbare" beschermingsgeleider(s) is niet minstens 4mm² G/Gr(*) (of 2,5mm² G/Gr(*) in buis).
- ☐ 52. De continuïteit van de aarding van de beschermingsgeleider(s) is niet verzekerd.

- ☐ 53. Verplaatsbare of draagbare toestellen met geleidend omhulsel (klasse I) dienen aangesloten te worden op contactdo(s)/zen met een aardingspen.
- ☐ 54. De aardingspen van de contactdo(s)/zen is niet op de aarding aangesloten.

H. KLEURCODE EN LEIDINGEN

- ☐ 55. De kleurcode is niet in acht genomen.
- ☐ 56. De geïsoleerde geel/groene geleider is gebruikt als actieve geleider.

- ☐ 57. Wanneer er een blauwe geleider is, moet deze voor de "nulgeleider" gereserveerd worden.
- ☐ 58. De leidingen zijn niet bevestigd met aangepaste bevestigingselementen en/of correct beschermd op de plaatsen waar ze aan mechanische beschadiging blootgesteld zijn.
- ☐ 59. De WB/CGVB/XVB-kabel en/of de PVC-buis is niet beschermd op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot 10 cm boven het vloerniveau.
- ☐ 60.

- ☐ 61. De voorkeursroutes voor VVB ingebouwd in de muren van de lokalen zijn niet in acht genomen.
- ☐ 62. Er wordt gebruik gemaakt van contactstoppen (stekkers) op starre kabel(s).

- ☐ 63.
- ☐ 64. VOB/CRVBV-geleiders niet geplaatst in daarvoor bestemde buis/buizen/kabelbanen.

- ☐ 65. De niet-gebruikte leidingen zijn niet verwijderd of aan de uiteinden geïsoleerd.

- ☐ 66. De leidingen, die niet in gebruik zijn, moeten verwijderd worden.

- ☐ 67. De elektrische leidingen dienen op minstens 3 cm afstand van andere leidingen geplaatst te worden.

I. TOESTELLEN

- ☐ 68. Aftakdozen moeten gesloten en/of terug gesloten worden.
- ☐ 69. Alle zwevende aansluitingen verwijderen.
- ☐ 70. De schakelaars, die in badkamers of douches geplaatst zijn, moeten tweepolig zijn.

- ☐ 71. De schakelaar moet de fase onderbreken en niet de nulgeleider.
- ☐ 72. Elke schakelaar die een contactdoos bedient, moet tweepolig uitgevoerd zijn.

- ☐ 73. De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in behuizingen of blok geplaatst zijn.

- ☐ 74. De contactdozen moeten CESEC zijn, van het type met kinderbeveiliging zijn en een aardingscontact hebben.

- ☐ 75. Het gebruikte materiaal moet het gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees laboratorium dragen.

- ☐ 76. De zichtbare, op een wand geplaatste contactdozen zijn niet op voldoende hoogte geplaatst ten opzichte van het vloerniveau (as van uitspanning op 25 cm hoogte in vochtige lokalen en 15 cm in droge lokalen).

- ☐ 77. Schakelaar, stopcontact of aftakdoos te herschik en/of opnieuw vastgemaakt worden.

- ☐ 78. Het geplaatste materiaal is niet gekozen volgens de uitwendige invloeden.

- ☐ 79. De beschermingsgraad voor het gebruikte materiaal is geen IPX4.
- ☐ 80. De beschermingsgraad van het elektrisch materiaal, dat in de badkamer(s) is geplaatst, is niet aangepast aan het volume, waarin het geïnstalleerd is.

- ☐ 81. Gebruik van klasse 0-toestellen) niet toegelaten.
- ☐ 82. De verwarmings toestellen met vaste opstelling zijn niet geplaatst.

- ☐ 83. De voornaamste gegevens en/of het merk komt (komen) niet voor op het toestel of is/zijn ons niet meegedeeld.

- ☐ 84. De transformator(en) zijn niet getesteerd als "zijnde van het type veiligheidstransformator", de regels ten aanzien van L.S. zijn dus van toepassing op de installatie die zich aan secundaire zijde bevindt.

J. BRANDBEVEILIGING

- ☐ 85. Beveiliging te voorzien tegen overstroom, of een evenwaardige oplossing aan de secundaire zijde van de transformator(en).
- ☐ 86. De transformator(en) zijn geplaatst in een omgeving waar de omgevings-temperatuur de maximaal toegelaten temperatuur overschrijft.
- ☐ 87. Brandgevaar, toestel geplaatst in de nabijheid van brandbare materialen.



☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☒

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr:
Naam, Voornaam: <i>Deleval Gert</i>	Lid nr:
BTW nr:	Ontvangstbewijs nr:
of identiteitskaartnr:	Installatie: Naam: <i>Belvair Post</i>
Stroomleverancier: <i>Intersecta</i>	Adres: <i>Koekensloot 49</i>
	<i>3800 St-Leuven</i>
	Datum onderzoek: <i>30-6-2005</i>
Meter nr: stand:	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Wijze van meting: ☒ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Naam, Voornaam:
	Adres: <i>Berklaar 27</i>
	Aanvrager:

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☒ Bestaande ☐ Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: ☐ AREI. art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐ T.R. ☐ Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van *220V*, AC, Bescherming aansluiting: *40* A Type: *001*
 Omschrijving aansluiting: *monof* Kabeltype: *EXUR* Doorsnede: *4 x 10* mm²
 Voeding hoofdbord: *2* x *10* mm² Aantal borden: *1* Aantal eindstroombanen:
 Type aardelektrode: *pe-1* Spreidingsweerstand: *77* Ohms Algemeen isolatieniveau: *470* M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

	<i>zee schenker</i>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen inbreuken

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór *30/06/2006* evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

IO IE 9030
Vonatum 12/03/2006

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

GECODEERDE INBREUKEN

A. ISOLATIE

- ☐ 1. De isolatie van iedere stroomkring, uitgedrukt in ohm, is lager dan 1000 maal de nominale spanning tussen actieve geleiders, uitgedrukt in volt (behalve voor de kringen van vochtige lokalen of lokalen met corrosieve dampen).
- ☐ 2. De algemene isolatie, lager dan 0,025 Mohm, dient gebracht te worden op een waarde die hoger is dan deze waarde.

B. AARDING [°] G/GR = geel/groene aderisatiekleur

- ☐ 3. De spreidingsweerstand van de aarding dient teruggebracht te worden tot max. 30 ohm.
- ☐ 4. De aardingsweerstand is hoger dan 10 ohm. De vereiste twee parallel geplaatste aardingspenen en een differentieelschakelaar met aangepast gevoeligheid zijn niet aanwezig.
- ☐ 5. De spreidingsweerstand van de aarding is te hoog volgens de gevoeligheid van de geplaatste differentieelschakelaar (niet huishoudelijke installatie).
- ☐ 6. Afwezigheid van aardingslus onder de fundering. Een afwijking dient aan het Ministerie van Economische Zaken, Administratie voor Energie, Bestuur Energie, Afdeling Energie Producten en Utiliteits, North Gate III, Jacqueminaan 154, 1000 Brussel, aangevraagd te worden.
- ☐ 7. Afwezigheid van aarding.
- ☐ 8. Aarding uitgevoerd door water- en/of gasleidingen: een of meerdere aardingspenen te voorzien.
- ☐ 9. Tussen aardingspenen en aardingsonderbreker is de doorsnede van de aardeleider niet minste 16mm² G/Gr(*).
- ☐ 10. De equipotentiaal- en/of de beschermingsgeleiders zijn niet gelast of door drukstroeven vastgeklemd.
- ☐ 11. Sluit de aardeleider stroomafwaarts van de aardingsonderbreker aan, en de beschermingsgeleider(s) van de toestellen stroomopwaarts.
- ☐ 12. Afwezigheid van aardingsonderbreker.
- ☐ 13. Aardingsonderbreking niet gemakkelijk toegankelijk.

C. EQUIPOTENTIALVERBINDINGEN

- ☐ 14. Afwezigheid van hoofd equipotentiaalverbindingen (water- gas- vertrek en terugvoer van verwarming), of onvolledig geplaatst.
- ☐ 15. De doorsnede van de hoofd equipotentiaalgeleiders is niet min. 6mm² G/Gr(*).
- ☐ 16. Afwezigheid van bijkomende equipotentiaalverbinding in de badkamer, of onvolledig geplaatst.
- ☐ 17. De doorsnede van de bijkomende equipotentiaalverbinding(en) is niet minstens 4mm² G/Gr(*) (of 2,5mm² G/Gr(*) in buis).
- ☐ 18. Equipotentiaalverbindingen: niet aangepaste doorsnede en/of kleurcode niet in acht genomen en/of continuïteit niet verzekerd.

D. DIFFERENTIEEL

- ☐ 19. Afwezigheid van verzegelbare algemene differentieelschakelaar aan het begin van de installatie.
- ☐ 20. De algemene differentieelschakelaar moet minstens een nominale stroom (In) van 40 A hebben.
- ☐ 21. Differentieelschakelaar met nominale stroomsterke die niet aangepast is aan de gebruiksstroom.
- ☐ 22. Afwezigheid van afzonderlijke differentieelschakelaar(s) van max 30mA voor badkamer en/of stortbadkamer en/of wasmachine en/of vaatwasser machine en/of droogkast.
- ☐ 23. Differentieelschakelaar dient geplaatst te worden aan het begin van de installatie, tenslotte de leidingen van klasse I (XFVB/VFVB/EVAVB) te beschermen.
- ☐ 24. De verbinding tussen de differentieel en de stroomonderbrekers of smeltveiligheden stroomafwaarts, moet uitgevoerd worden met starre geleiders.

E. SCHEMA'S

- ☐ 25. Lendradss- en/of situatieschema niet aanwezig en/of niet overeenkomstig de werkelijkheid en/of onvolledig.

- ☐ 26. Vermeld op de situatieschema(s) en tekening(en) de gegevens van de electricien en van de eigenaar, evenals het adres van de installatie.

F. ELEKTRISCH BORD

- ☐ 27. Markering van de stroomkringen: niet-bestaand, onvolledig of onjuist.
- ☐ 28. Merkteken(s) cijfer(s)/letter(s) komen niet/niet meer overeen met de werkelijkheid - niet de/de van de schema(s)/tekening(en).
- ☐ 29. Afwezigheid van aanduiding(en) - "Bedrijfspanning" enz.
- ☐ 30. Het bord is niet op ongeveer 1,50m boven de vloer geplaatst.
- ☐ 31. Bord is niet gemakkelijk toegankelijk.
- ☐ 32. Bord biedt niet voldoende bescherming tegen rechtstreekse aanraking.
- ☐ 33. Bord is niet voorzien van een achterwand.
- ☐ 34. De genaakbare, onder spanning staande delen zijn niet beschermd.
- ☐ 35. De niet-gebruikte invoeringen van borden en/of kasten en/of chassis moeten dichtgemaakt worden.
- ☐ 36. Er is geen algemene alpolige scheidingsschakelaar(s) zijn niet voorzien van kalibreerementen.
- ☐ 37. De voelplaten van de zekeringen of automatische schakelaars zijn niet voorzien van kalibreerementen.
- ☐ 38. De kleurcode van de kalibreerementen is niet in acht genomen.
- ☐ 39. Geshunte zekeringen en/of automatische schakelaar(s) en/of van een niet-aangepaste intensiteit volgens de doorsnede van de beschermde leidingen.
- ☐ 40. De elektrische leidingen waarvan de doorsnede van de geleiders minder dan 1mm² bedraagt, dienen verwijderd of vervangen te worden.
- ☐ 41. De elektrische leidingen waarvan de doorsnede van de geleider 1mm² bedraagt, dienen door smeltveiligheden van 6 A of door automaten van max. 10 A beschermd te worden.
- ☐ 42. Opnieuw aan te sluiten aftakking(en) op verscheidene stroomkringen.
- ☐ 43. Verwijder de smeltveiligheid of eenpolige automaat op de nulgeleider in drie-fase kringen.
- ☐ 44. Voor de aansluiting van elektrische fornuizen, wasmachines, enz. voorzie:

- ofwel: 6mm² voor eenfasige of 4mm² voor 3-fasige, niet-ingeboorde kabels
- ofwel: 2,5mm² via een buis met diameter van minstens 1 duim
- ofwel een reservebuis die uitkomt in de nabijheid van het voedingspunt
- ofwel: 2,5mm² indien de ganse ring in opbouw wordt gerealiseerd.
- ☐ 45. Er zijn geen min. 2 stroomkringen voor de verlichting.
- ☐ 46. Automatische schakelaar(s), contactor(en) zijn niet geplaatst volgens de aanduidingen van de fabrikant.
- ☐ 47. Stroomkring(en) voor contactdo(s)/zen: niet uitgevoerd in 2,5mm².
- ☐ 48. Gemengde stroomkringen verlichting - contactdo(s)/zen: niet uitgevoerd in 2,5mm².
- ☐ 49. Twee of meer kringen, met meer dan 16 contactdozen, zijn aangesloten op een differentieel van 30 mA.

G. DE BESCHERMINGSGELEIDER

- ☐ 50. De beschermingsgeleider is niet over de hele installatie verdeeld.
- ☐ 51. De doorsnede van de "zichtbare" beschermingsgeleider(s) is niet minstens 4mm² G/Gr(*) (of 2,5mm² G/Gr(*) in buis).
- ☐ 52. De continuïteit van de aarding van de beschermingsgeleider(s) is niet verzekerd.
- ☐ 53. Verplaatsbare of draagbare toestellen met geleidend omhulsel (klasse I) dienen aangesloten te worden op contactdo(s)/zen met een aardingspen.
- ☐ 54. De aardingspenen van de contactdo(s)/zen is niet op de aarding aangesloten.

H. KLEURCODE EN LEIDINGEN

- ☐ 55. De kleurcode is niet in acht genomen.
- ☐ 56. De geïsoleerde geel/groene geleider is gebruikt als actieve geleider.

- ☐ 57. Wanneer er een blauwe geleider is, moet deze voor de "nulgeleider" gereserveerd worden.
- ☐ 58. De leidingen zijn niet bevestigd met aangepaste bevestigingselementen en/of correct beschermd op de plaatsen waar ze aan mechanische beschadiging blootgesteld zijn.
- ☐ 59. De VB/CGVB/XVB-kabel en/of de PVC-buis is niet beschermd op de aan beschadiging blootgestelde plaatsen tot 10cm boven het vloerniveau.
- ☐ 60.


- ☐ 61. De voorkeursroutes voor VB ingebouwd in de muren van de lokalen zijn niet in acht genomen.
- ☐ 62. Er wordt gebruik gemaakt van contactstoppen (stekkers) op starre kabel(s).
- ☐ 63.
- ☐ 64. VOB/CRBYB-geleiders niet geplaatst in daarvoor bestemde buis/buizen/kabelbanen.
- ☐ 65. De niet-gebruikte leidingen zijn niet verwijderd of aan de uiteinden geïsoleerd.
- ☐ 66. De leidingen, die niet in gebruik zijn, moeten verwijderd worden.
- ☐ 67. De elektrische leidingen dienen op minstens 3cm afstand van andere leidingen geplaatst te worden.

I. TOESTELLEN

- ☐ 68. Afkadozen moeten gesloten en/of terug gesloten worden.
- ☐ 69. Alle zwevende aansluitingen verwijderen.
- ☐ 70. De schakelaars, die in badkamers of douches geplaatst zijn, moeten tweepolig zijn.
- ☐ 71. De schakelaar moet de fase onderbreken en niet de nulgeleider.
- ☐ 72. Elke schakelaar die een contactdoos bedient, moet tweepolig uitgevoerd zijn.
- ☐ 73. De schakelaars en de contactdozen die in de wanden ingebouwd zijn, moeten in behuizingen of blok geplaatst zijn.
- ☐ 74. De contactdozen moeten CEEBC zijn, van het type met kinderbeveiliging zijn en een aardingscontact hebben.
- ☐ 75. Het gebruikte materiaal moet het gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees laboratorium dragen.
- ☐ 76. De zichtbare, op een wand geplaatste contactdozen zijn niet op voldoende hoogte geplaatst ten opzichte van het vloerniveau (as van uit-sparing op 25cm hoogte in vochtige lokalen en 15cm in droge lokalen).
- ☐ 77. Schakelaar, stopcontact of afkadoos te herschik en/of opnieuw vastgemaakt worden.
- ☐ 78. Het geplaatste materiaal is niet gekozen volgens de uitwendige invloeden.
- ☐ 79. De beschermingsgraad voor het gebruikte materiaal is geen IPX4.
- ☐ 80. De beschermingsgraad van het elektrisch materiaal, dat in de badkamer(s) is geplaatst, is niet aangepast aan het volume, waarna het geïnstalleerd is.
- ☐ 81. Gebruik van klasse 0-toestellen niet toegelaten.
- ☐ 82. De verwarmings toestellen met vaste opstelling zijn niet geplaatst.
- ☐ 83. De voornaamste gegevens en/of het merk komt (komen) niet voor op het toestel of is/zijn ons niet meegedeeld.
- ☐ 84. De transformator(s) zijn niet geïnstalleerd als "zijnde van het type veiligheids-transformator", de regels ten aanzien van L.S. zijn dus van toepassing op de installatie die zich aan secundaire zijde bevindt.

J. BRANDBEVEILIGING

- ☐ 85. Beveiliging te voorzien tegen overstroom, of een evenwaardige oplossing aan de secundaire zijde van de transformator(en).
- ☐ 86. De transformator(en) zijn geplaatst in een omgeving waar de omgevingstemperatuur de maximaal toegelaten temperatuur overschrijft.
- ☐ 87. Brandgevaar, toestel geplaatst in de nabijheid van brandbare materialen.

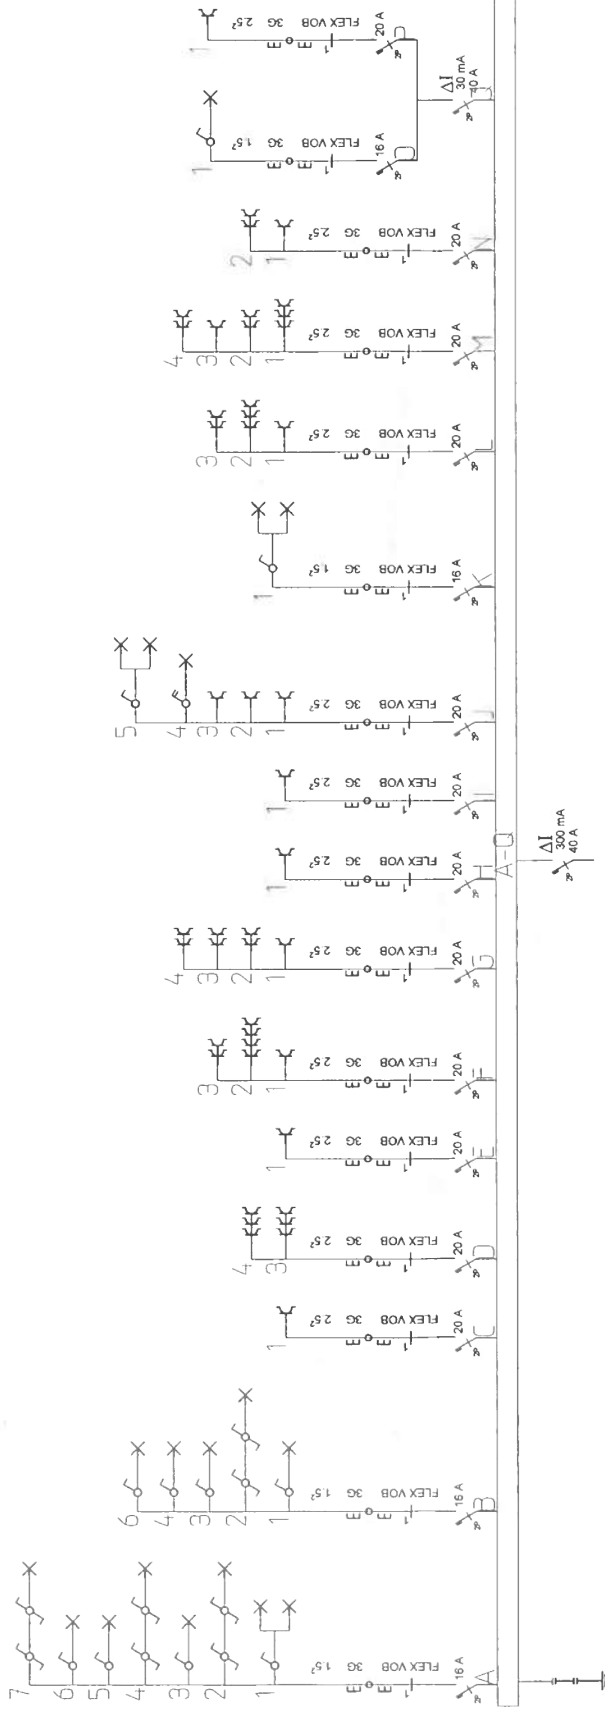


lelièvre gert

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		1N, (400V)/230V~
Naam/Nom	Leenen eys	Organis.	vingotte	Naam/Nom	lelièvre gert	FIX-O-CAD vynckier
BTW / TVA	BE 448 721 208	Naam/Nom	pirard romain	Straat/Rue	koestraat 49	
Datum/Date	16-06-2005	Datum/Date		Gemeen/Comm	sint-truiden	
Handtek/Sign		Handtek/Sign		Handtek/Sign		02541



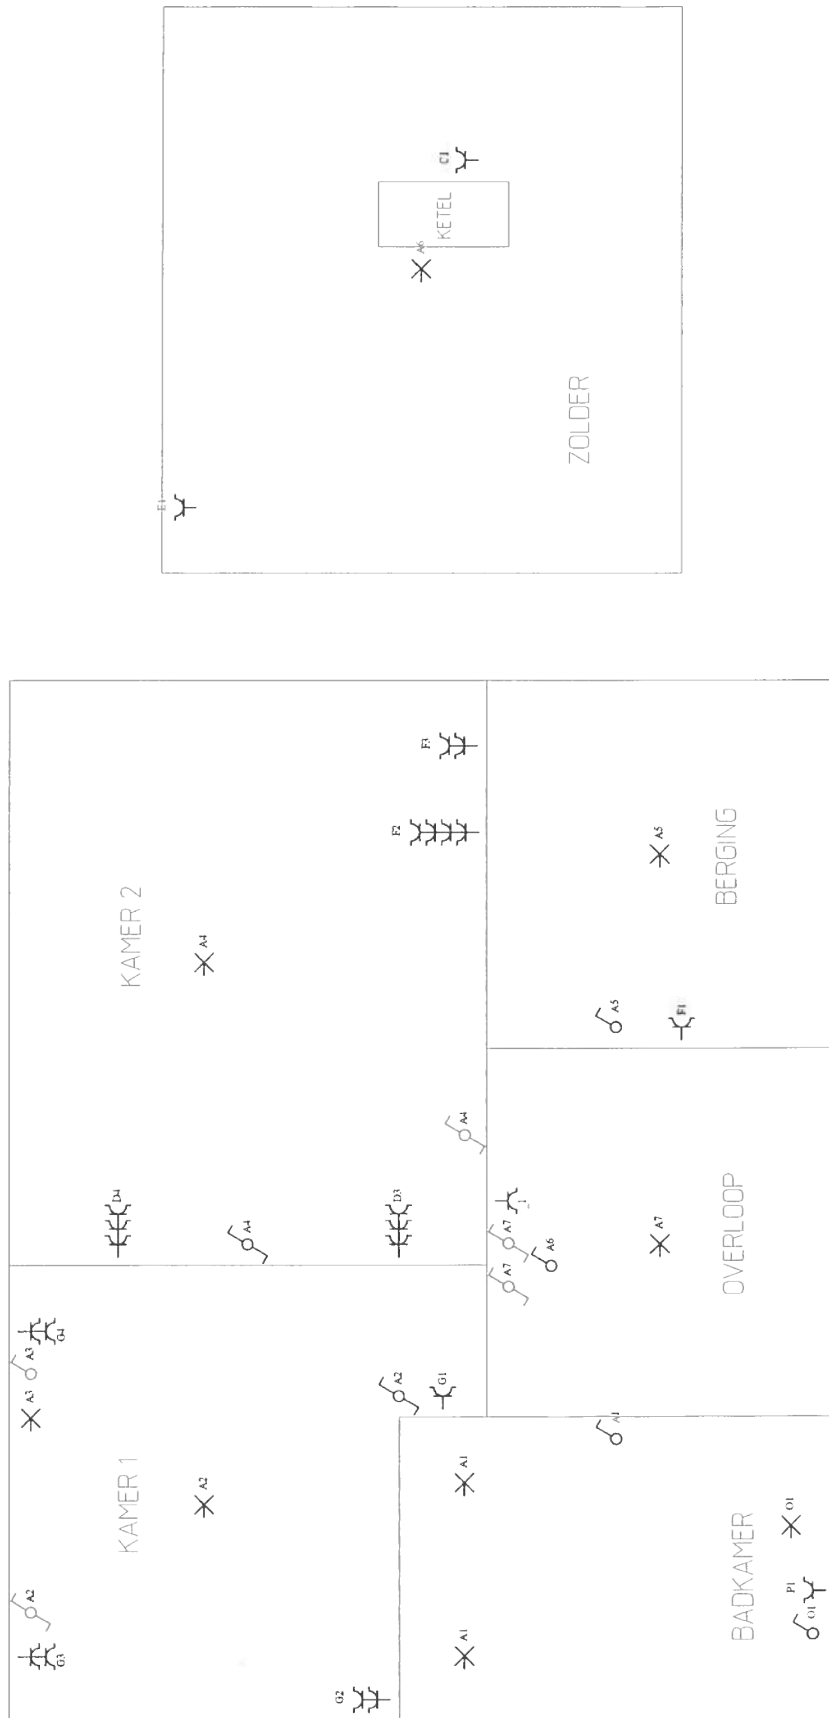

verdiep

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom Leenen eys BTW / TVA BE 448 721 208 Datum/Date 16-06-2005 Handtek/Sign	Organis. vinçotte Naam/Nom pirard romain Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Iellévre gert Straat/Rue koekestraat 49 Gemeen/Comm sint-truiden Handtek/Sign	FIX-O-CAD  02541



Leenen n.v.



**SANITAIR
VERWARMING
ELEKTRICITEIT**



Schurhoven 125
SINT-TRUIDEN

FAX 011 69 20 46 TEL. 011 68 34 06
www.leenen-evs.be

LELIEVRE GERT
KOEKESTRAAT 49
3800 SINT-TRUIDEN

DIFFERENTIEEL ALGEMEEN

A=AUTOMAAT 16A:verlichting verdiep
B=AUTOMAAT 16A:verlichting gelijkvloers
C=AUTOMAAT 16A:cv
D=AUTOMAAT 20A:stopk.kamer 2
E=AUTOMAAT 20A:stopk.zolder
F=AUTOMAAT 20A:stopk.berging/tv kamer 2
G=AUTOMAAT 20A:stopk.kamer 1
H=AUTOMAAT 20A:stopk.droogkast
I=AUTOMAAT 20A:stopk.wasmachien
J=AUTOMAAT 20A:licht keuken+buiten/veranda
K=AUTOMAAT 16A:licht kelder
L=AUTOMAAT 20A:stopk.keuken
M=AUTOMAAT 20A:stopk.living
N=AUTOMAAT 20A:stopk.kelder
O=AUTOMAAT 20A:licht badkamer
P=AUTOMAAT 20A:stopk.badkamer
R=DIFF.30Ma voor O/P

